

小型トラックの緩衝装置のリコールについて

平成 17年12月6日

リコール届出番号1573

平成17年12月6日、日産ディーゼル工業株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 前輪独立懸架方式の車両において、ロアアームとナックルを連結しているボールジョイントソケット部の強度が不十分なため、ゴムブーツが損傷した場合に早期に摩耗が進行して当該ソケット部に亀裂が生じるものがあります。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、ロアアームがナックルから外れ、走行不能に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、ロアアームボールジョイントを対策品と交換します。なお、部品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全車両、ゴムブーツ部を点検し、損傷しているものは対策品と交換し、損傷していないものは、後日対策品と交換します。

3. 対象車両

- いすゞ自動車株式会社が製作し、日産ディーゼル工業株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
KC-BKR66EA KC-BKR66EAV KK-BKR66EA KK-BKR66EAV	BKR66E-7740005～BKR66E-7745661 平成7年5月18日～平成14年3月20日	2,102
KC-BKR66GAV KK-BKR66GAV	BKR66G-7740001～BKR66G-7740175 平成7年6月20日～平成13年3月2日	100
KC-BKR66LAR KC-BKR66LAV KK-BKR66LAR KK-BKR66LAV	BKR66L-7740001～BKR66L-7741657 平成7年5月19日～平成13年12月28日	937
KC-BKR69CAE KK-BKR69CAE	BKR69C-7740001～BKR69C-7740085 平成7年6月5日～平成16年4月10日	85
KC-BKR69EA KC-BKR69EAV KK-BKR69EA	BKR69E-7740002～BKR69E-7740219 平成7年5月19日～平成16年2月19日	218
KC-BKR69LAR KC-BKR69LAV	BKR69L-7740001～BKR69L-7740008 平成7年7月13日～平成8年7月20日	8
KC-BKR71EA KC-BKR71EAV KK-BKR71EA KK-BKR71EAV	BKR71E-7740008～BKR71E-7741473 平成7年8月7日～平成14年4月9日	541
KC-BKR71GAV KK-BKR71GAV	BKR71G-7740028～BKR71G-7740384 平成7年10月28日～平成14年3月12日	26
KC-BKR71LAR KC-BKR71LAV KK-BKR71LAR KK-BKR71LAV	BKR71L-7740001～BKR71L-7740761 平成7年8月4日～平成14年4月23日	315
KR-BKR81EA KR-BKR81EAV	BKR81E-7000003～BKR81E-7000762 平成14年5月16日～平成16年5月10日	283
KR-BKR81GAV	BKR81G-7000022～BKR81G-7000133 平成14年8月19日～平成16年4月10日	28
KR-BKR81LAR KR-BKR81LAV	BKR81L-7000001～BKR81L-7000343 平成14年5月16日～平成16年4月19日	152
計32型式	製作期間の全体の範囲 平成7年5月18日～平成16年5月10日	合計4,795台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。