

小型CNGトラックの燃料装置及び動力伝達装置のリコールについて

平成 22年4月8日

リコール届出番号2505

平成22年4月8日、UDトラックス株式会社に車両を供給しているいすゞ自動車株式会社が下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、
 - ① 燃料タンク安全弁の材質に対して、組立て工場の燃料充填方法が不適切なため、安全弁内部に亀裂が生じる場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがあります。
 - ② 機械式自動変速機のトランスミッション制御ユニットのプログラムが不適切なため、ギヤが切り替わらなくなり、変速レバー位置及びギヤ段表示灯と実際のギヤ位置が不一致になるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、
 - ① 燃料タンク安全弁を新品と交換します。
 - ② トランスミッション制御ユニットを交換もしくはプログラムを書き換えます。

3. 対象車両


- いすゞ自動車株式会社が製作し、UDトラックス株式会社が販売している小型トラックが対象です。
- 通称名はコンドルです。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数	備考
NFG-BJR82AN	BJR82-7000001～BJR82-7000002 平成20年9月10日～平成20年9月13日	2	①2
NFG-BKR82XAN	BKR82-7000035～BKR82-7000037 平成19年10月12日～平成20年9月10日	3	①3
NFG-BMR82AN NFG-BMR82N	BMR82-7000001～BMR82-7000008 平成20年8月6日～平成21年7月6日	8	①8 ②3
NFG-BPR82XAN NFG-BPR82XN	BPR82-7000012～BPR82-7000032 平成19年8月21日～平成21年8月6日	21	①21 ②10
計6型式	製作期間の全体の範囲 平成19年8月21日～平成21年8月6日	合計34台	①34 ②13

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図①

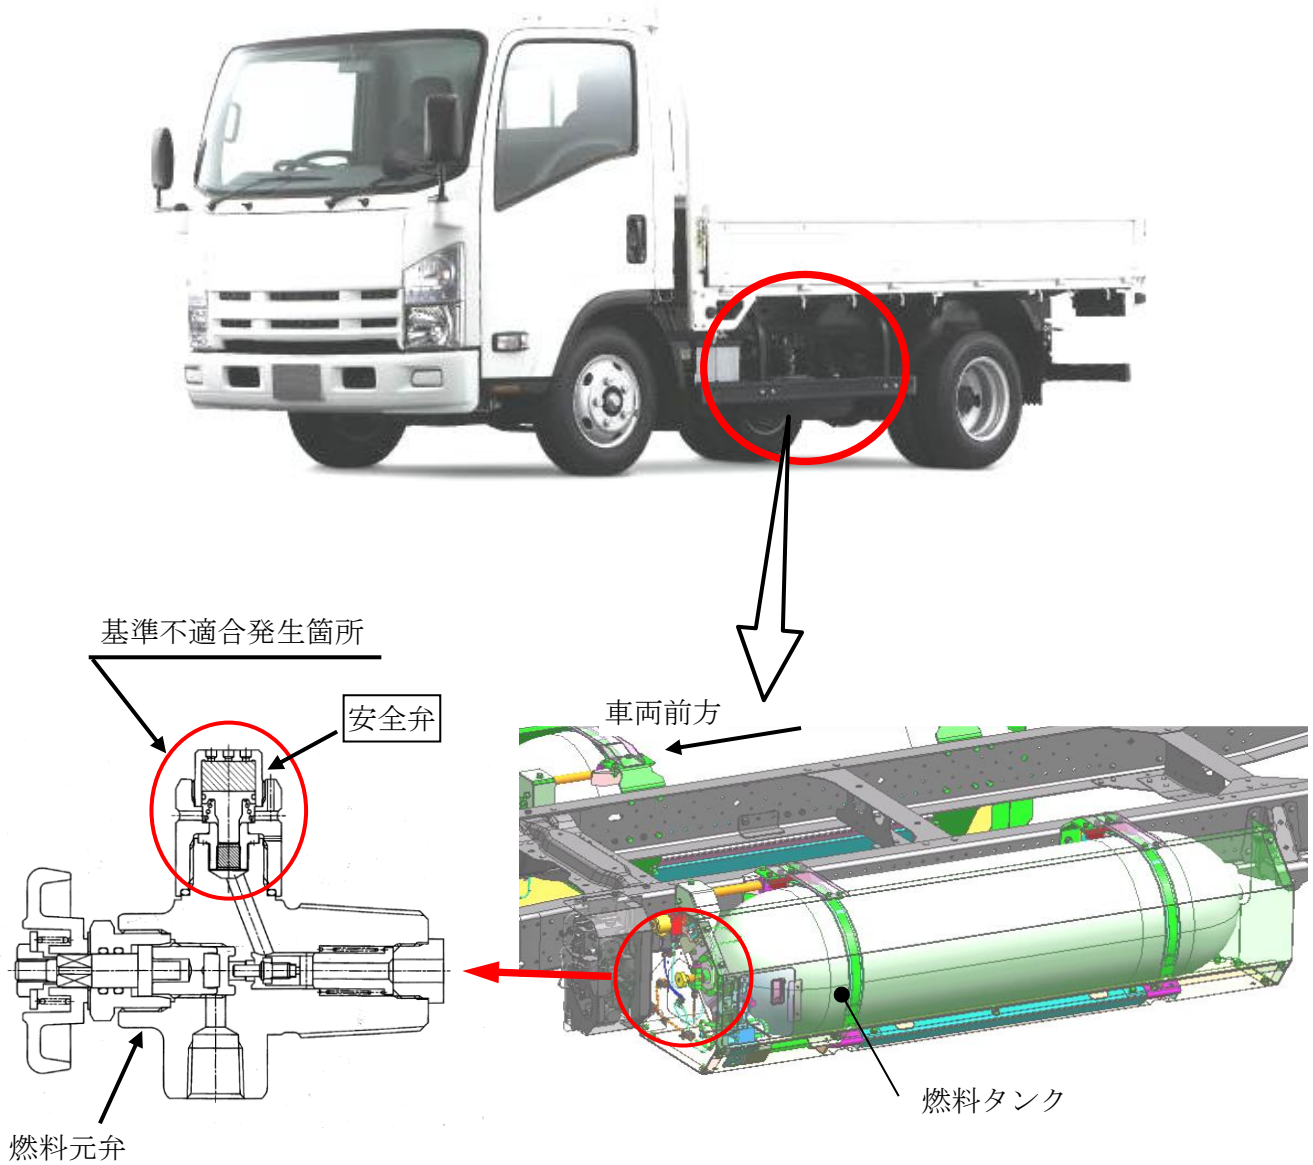


圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料タンク安全弁の材質に対して、組立て工場の燃料充填方法が不適切なため、安全弁内部に亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容： 全車両、燃料タンク安全弁を新品と交換する。

識別： 燃料タンク充填口扉の開口部に白色シールを貼付する。

注 は交換する部品を示す。

改善箇所説明図②

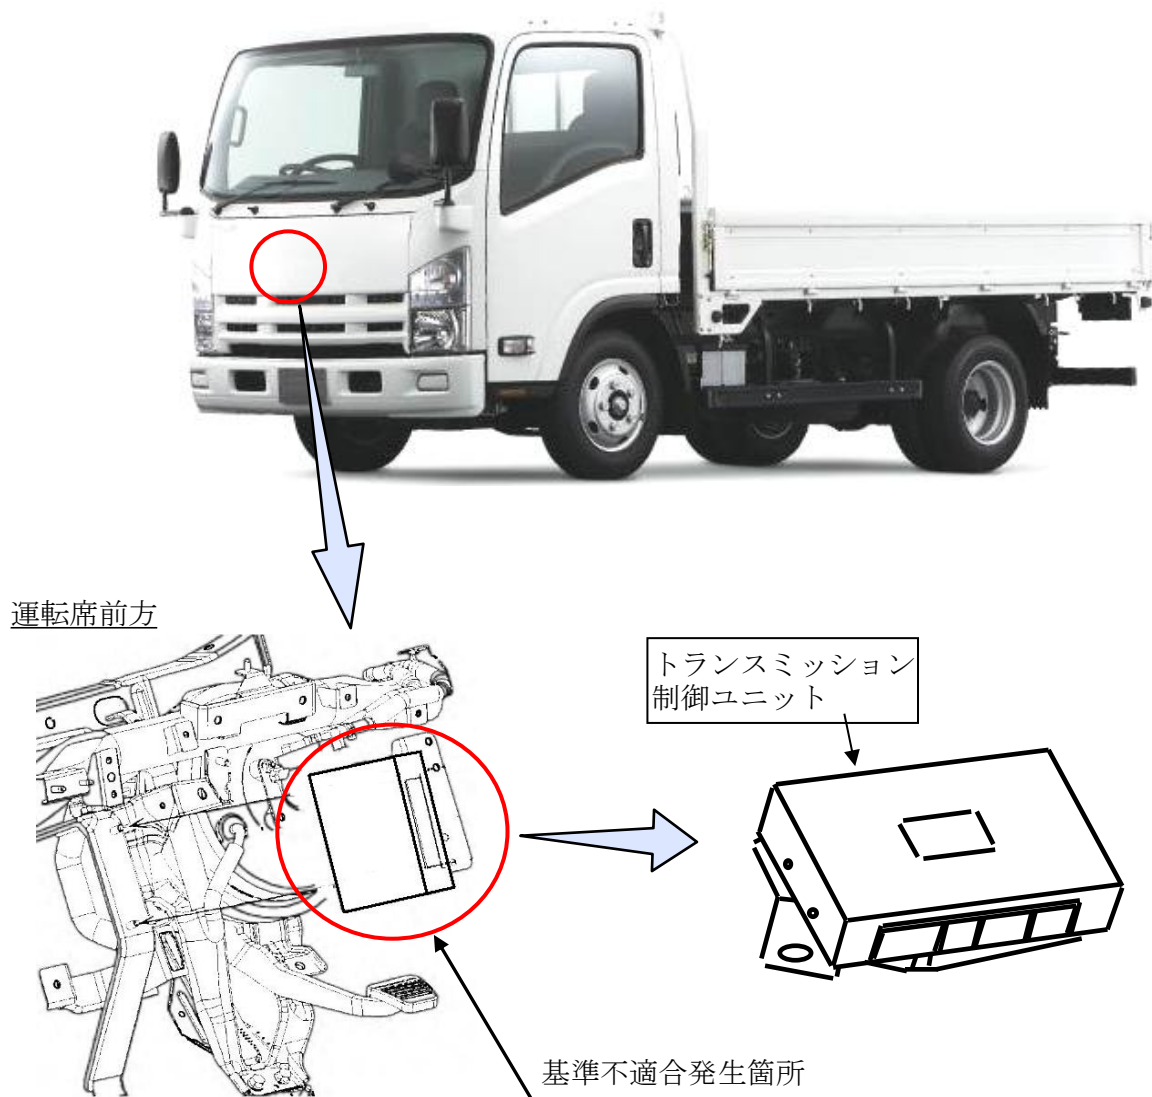

圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、機械式自動変速機のトランスミッション制御ユニットのプログラムが不適切なため、ギヤが切り替わらなくなり、変速レバー位置及びギヤ段表示灯と実際のギヤ位置が不一致になるおそれがある。

改善の内容： 全車両、トランスミッション制御ユニットを交換もしくはプログラムを書き換える。

識別：トランスミッション制御ユニット近傍のブラケットに白色シールを貼付する。

注 は交換もしくは書き換える部品を示す。