

大型トラック 電気装置（RCIOM接続ハーネス）のリコールについて

（届出日：令和3年11月8日 開始日：令和3年11月8日）

リコール番号 5047

令和3年11月8日、UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしく願い申し上げます。
対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

除雪車両（総輪駆動車）において、リアシャーシ入出力モジュール（RCIOM）に接続するハーネスのボディアース端子部の防水処理が不適切なため、雨水または雪解け水等がアース線に浸透しRCIOM接続コネクタ内を腐食させることがあります。そのため、導通不良または短絡により運転席のマルチディスプレイモニターに警告メッセージが表示され、テールランプ類が不点灯となるおそれがあります。

2. 改善の内容

全車両、アース線を対策品に交換します。また、RCIOM接続コネクタを点検し、腐食状態が酷い場合はハーネス全体及びRCIOMを新品に交換します。

対策品の準備に時間を要するため、暫定措置としてアース線のボディアース端子部にブチルテープで防水処理を実施し、対策品の準備ができ次第、恒久対策を実施します。なお、RCIOM接続側ハーネスコネクタを点検し、腐食状態がみられる場合はコネクタを新品に交換します。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	2DG-CF5AL	「クオン」	JNCMBN0B7JU032894 ～ JNCMBN0B9MU064900 平成30年5月9日 ～ 令和3年8月27日	210	
	2DG-CZ5BL 2DG-CZ5BL改		JNCMBP0E4JU032938 ～ JNCMBP0E9MU063963 平成30年5月9日 ～ 令和3年7月22日	649	
	（計 2型式）	（計 1車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成30年5月9日 ～ 令和3年8月27日	（計 859台）	

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室


〒362-8523 埼玉県上尾市大字壺丁目1番地

フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00

但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図

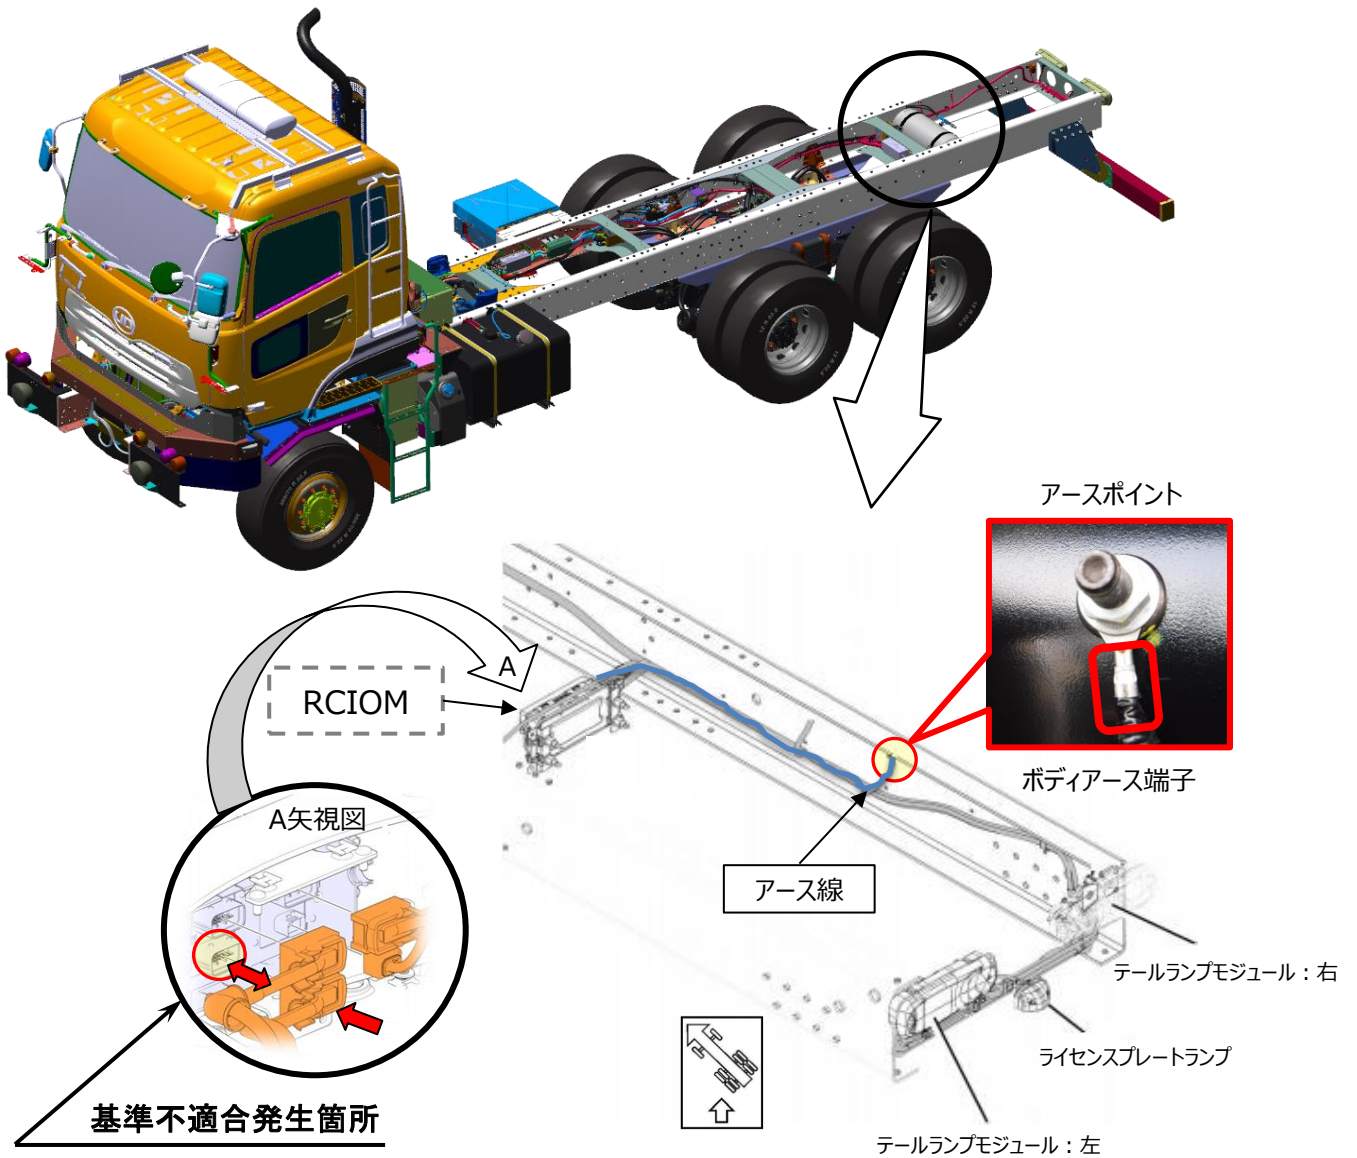

除雪車両（総輪駆動車）において、リアシャーシ入力モジュール（RCIOM）に接続するハーネスのボディアース端子部の防水処理が不適切なため、雨水または雪解け水等がアース線に浸透しRCIOM接続コネクタ内を腐食させることがあります。そのため、導通不良または短絡により運転席のマルチディスプレイモニターに警告メッセージが表示され、テールランプ類が不点灯となるおそれがあります。

改善措置の内容

全車両、アース線を対策品に交換します。また、RCIOM接続コネクタを点検し、腐食状態が酷い場合はハーネス全体及びRCIOMを新品に交換します。
 対策品の準備に時間を要するため、暫定措置としてアース線のボディアース端子部にブチルテープで防水処理を実施し、対策品の準備ができ次第、恒久対策を実施します。なお、RCIOM接続側ハーネスコネクタを点検し、腐食状態がみられる場合はコネクタを新品に交換します。

注： は、交換する部品を示す。

識別：改善済車両には故障診断ツール接続コネクタに黄色ペイントを塗布する。